Studiengang Mechatronik

Modul 5:

Konstruktion 1 Technisches Zeichnen

- Vorlesung -

Prof. Dr. Enno Wagner

5. November 2025




Themen der heutigen Lehrveranstaltung

- Projektionen / Klappregel
 - Projektionen
 - Zeichenschritte

- Konstruktionsregeln nach DIN
 - Bemaßung von Radien und Durchmessern
 - Schnittdarstellungen






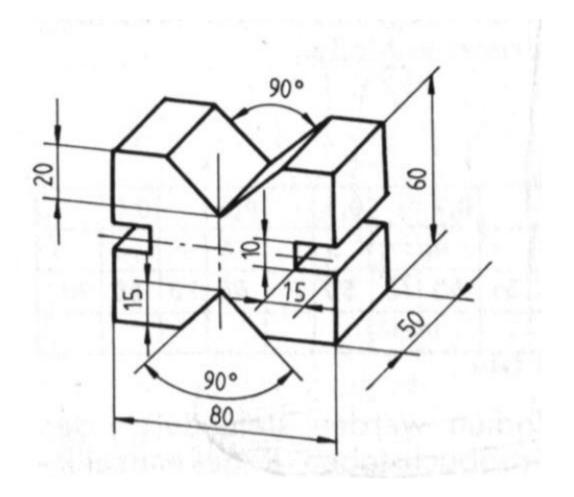

- Festlegen der zu zeichnenden Ansichten
- Festlegung des Maßstabs





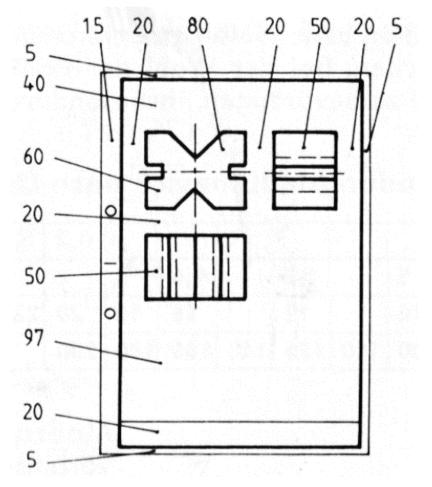


Blattaufteilung

- Berücksichtigung des Zeichnungsrahmens
- Größe der Ansichten
- Abstände






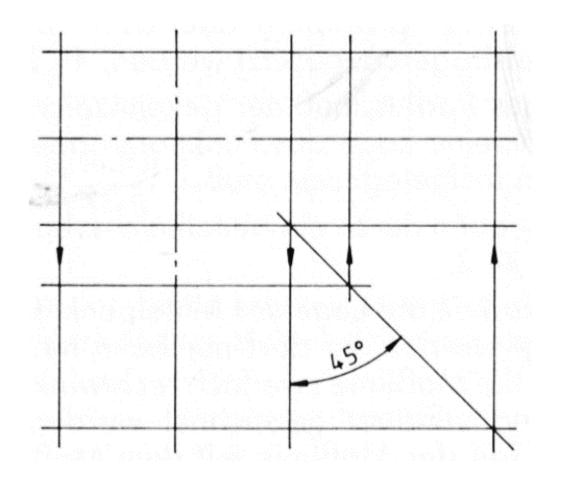

- Zeichnen von Mittellinien und Umrisse des Werkstücks (Hüllfom)
- V, S, D
- Einzeichnen einer 45°-Projektionslinie






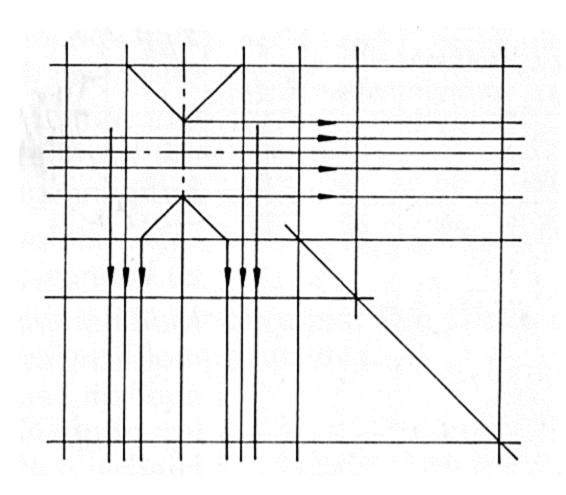

- Festlegen der Werkstückform
- Lage und Länge jeder Kante
- Aus V in D und S Projizieren (Loten)
- Mit Schiene und Winkel






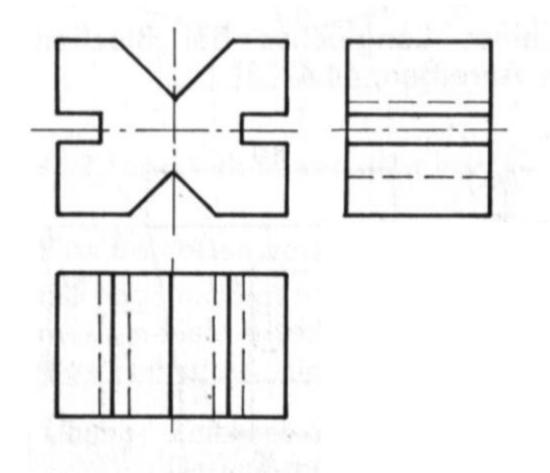

- Ausradieren der Hilflinien
- Sichtbare Linien fett ausziehen (0,5 mm)
- Hilfslinien schmal nachziehen





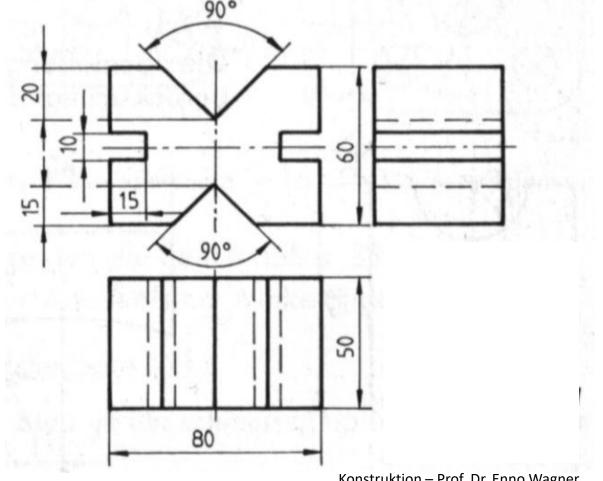

- Eintragen von Maßlinien, Maßhilfslinien, Maßzahlen, Oberflächenangaben
- Schriftfeld ausfüllen
- Endkontrolle




Radien und Durchmesser





- Radien bzw. Halbmesser dienen zum Bemaßen von Rundungen an Werkstücken.
- Bei der Wahl der Radien sind Rundungshalbmesser nach DIN 250 zu bevorzugen (fett gedruckte Maße)

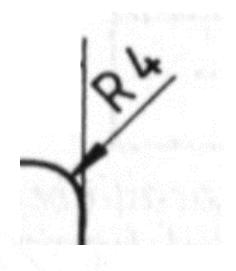

Rundungshalbmesser nach DIN 250

			88			0,2				0,3		0,4		0,5		0,6		0,8	
1		1,2		1,6		2		2,5		3		4		5		6		8	
10		12		16	18	20	22	25	28	32	36	40	45	50	56	63	70	80	90
100	110	125	140	160	180	200											Tigger 1		



Hinweise zum Bemaßen von Radien


- Maßzahlen für Radien => Großbuchstabe "R" vorangestellt
- Maßlinien für Radien => <u>nur einen Maßpfeil</u> am Kreisbogen
- Maßpfeil bevorzugt innen, bei Platzmangel außen
- Mittelpunkt Radius nur bemaßen wenn für Funktion erforderlich (=> Mittellinienkreuz)
- Bemaßung von Langlöchern => Anreißen berücksichtigen







Beispiele zum Bemaßen von Radien

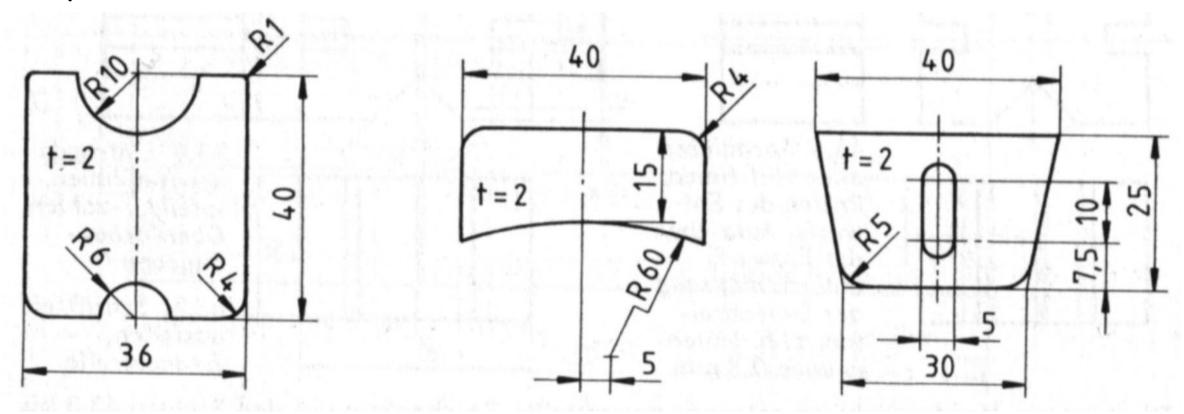






Durchmesser

Durchmesser

- Kennzeichnung der Kreisform
- Das Ø-Symbol wird stets vor die Maßzahl gesetzt
- Bei Kreisformen und wenn nur eine Strecke erkennbar ist (sehr große Durchmesser)
- Höhe des Symbols entspricht der Maßzahl

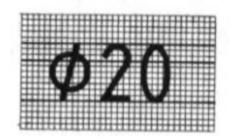

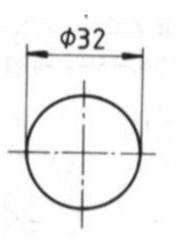


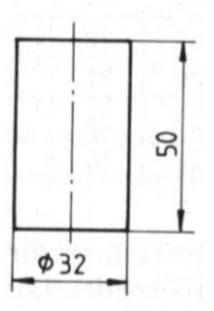



Durchmesser und Radien


Beispiele: Bemaßung von Sonderformen – Unrunde

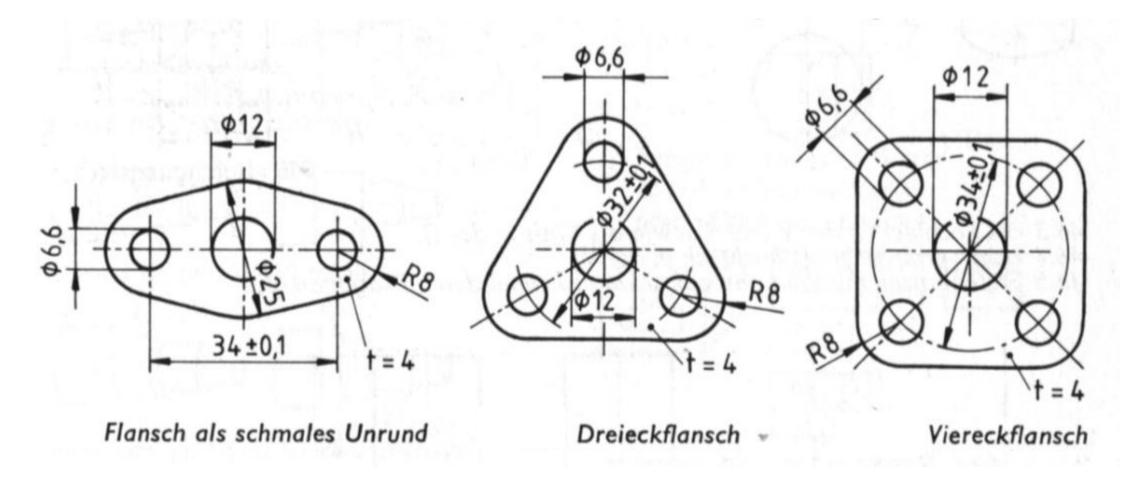






- Darstellung nur mit äußeren Kanten und (gestrichelt) verdeckten Kanten
 + häufig unübersichtlich (Kanten überdecken sich)
- Schnittdarstellung => gibt Einblicke in das Innenleben des Bauteils
- Schnittfläche wird schraffiert dargestellt

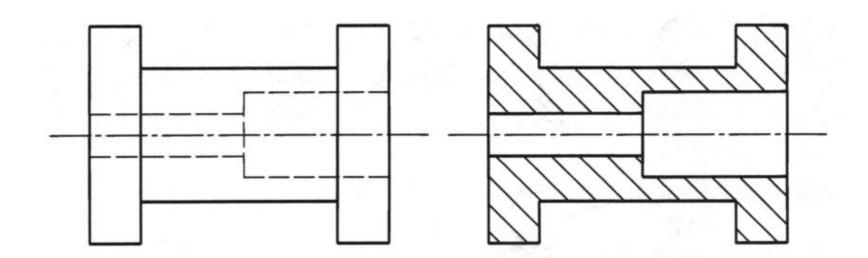

Quelle: Labisch, Wählisch: Technisches Zeichnen, Springer, Vieweg

Gedankliches Vorgehen: "Das Schneiden"

- Auftrennen des Körpers entlang der Symmetrie-Ebene
- Die vordere Hälfte, die den Einblick versperrt wird gedanklich weggenommen
- Am stehenbleibenden Stück sind die wichtigen Innenkonturen freigelegt

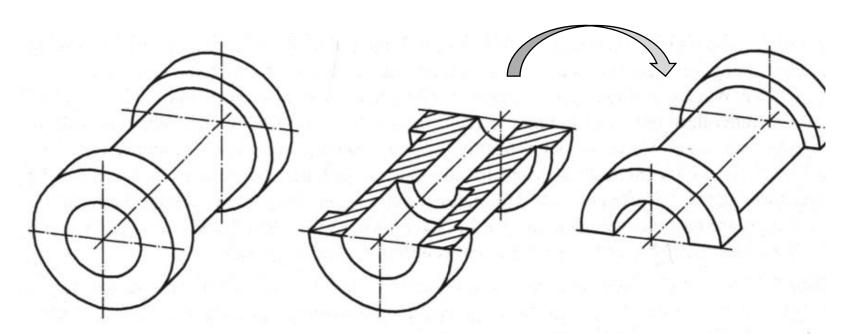

Quelle: Labisch, Wählisch: Technisches Zeichnen, Springer, Vieweg





Die Schnittfläche

- mit geneigten Schraffurlinien gekennzeichnet
- Winkel der Linien: 45°
- Dicke der Linien: schmale Linie

Schraffur-Linenabstände:



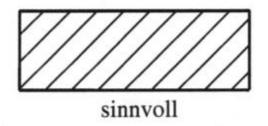

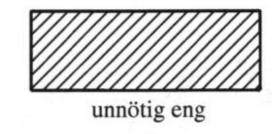


Quelle: Labisch, Wählisch:

Technisches Zeichnen, Springer, Vieweg



Schnittflächen verschiedener Bauteile

- Stoßen verschiedene Bauteile zusammen erhalten diese verschiedene Schraffuren: Winkel um 90° versetzt, unterschiedliche Abstände
- Ein und dasselbe Bauteil hat immer die gleiche Schraffur auch wenn es an verschiedenen Orten auftaucht

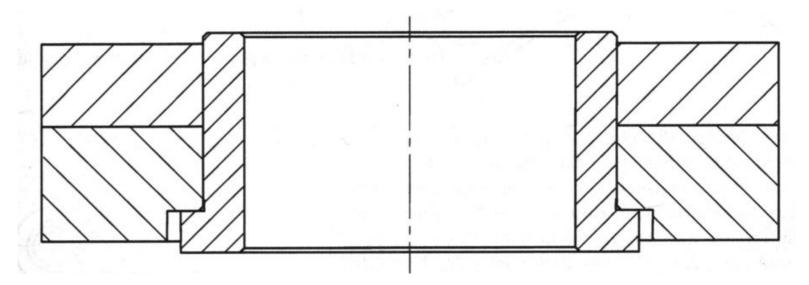



Quelle: Labisch, Wählisch: Technisches Zeichnen, Springer, Vieweg



Hinweise

- Schmale Schnittflächen können ausgeschwärzt werden (dünne Buchsen, Bleche, etc.)
- Bei Maßzahlen und Beschriftungen wird die Schraffur unterbrochen
- Große Schnittflächen können lediglich im Randbereich schraffiert werden
- Zusammengebaute Teile (Schweißkonstruktionen können wie ein Teil dargestellt werden)

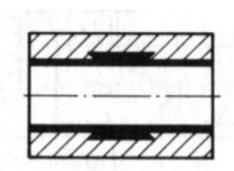

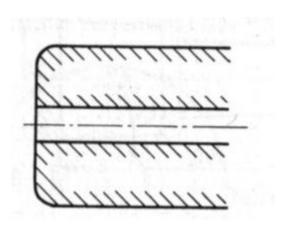



Quelle: Hoischen




Unterschiedliche Schnitt-Arten

- Vollschnitt
 - eine Werkstückhälfte herausgeschnitten
 - Häufig in Richtung Längsachse
- Teilschnitt
 - Ein Viertel des Bauteils wird herausgeschnitten
 - Bei symmetrischen Werkstücken
 - Schnitt ist unten oder rechts der Mittellinie
- Ausbruch
 - Verdeutlichung eines Teils des Werkstücks (Bsp.: Passfeder)
 - Abgetrennt durch schmale Freihandlinie
 - Freihandlinien darf keine anderen Linien schneiden

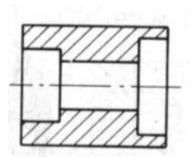

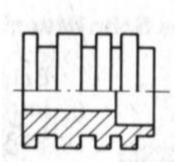


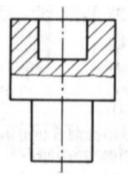




Volle Werkstücke werden <u>nicht im</u> <u>Längsschnitt</u> gezeichnet:

- Niete, Schrauben, Stifte
- Passfedern, Keile
- Wellen
- Wälzlager

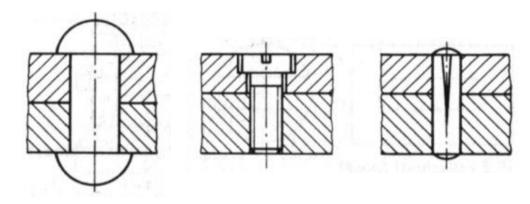


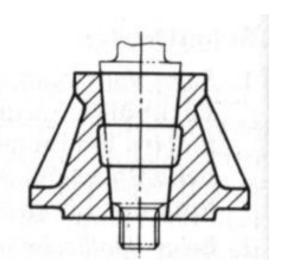




Darstellung des Schnittverlaufs

- Bei Voll- und Halbschnitt wird ist der Schnittverlauf eindeutig => keine Kennzeichnung
- Bei unklarem Schnittverlauf: Breite kurze strichpunktierte Linie, ragt etwas in Zeichnungsbild hinein
- Pfeile geben Blickrichtung an
- Schnitt durch mehrere parallele Ebenen:
 - Geknickte Schnittverlaufslinien
 - Kennzeichnung mittels Großbuchstaben

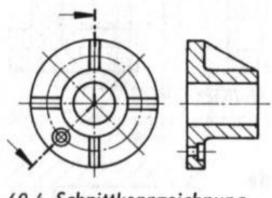

60.4 Schnittkennzeichnung

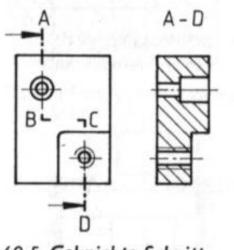

60.5 Geknickte Schnittverlaufslinien




Übung zur Vertiefung

Projektionen mit Zylinderschnitt

<u>Aufgabe</u>

Seitenansicht im Vollschnitt darstellen.

Symmetrie-Ebenen!

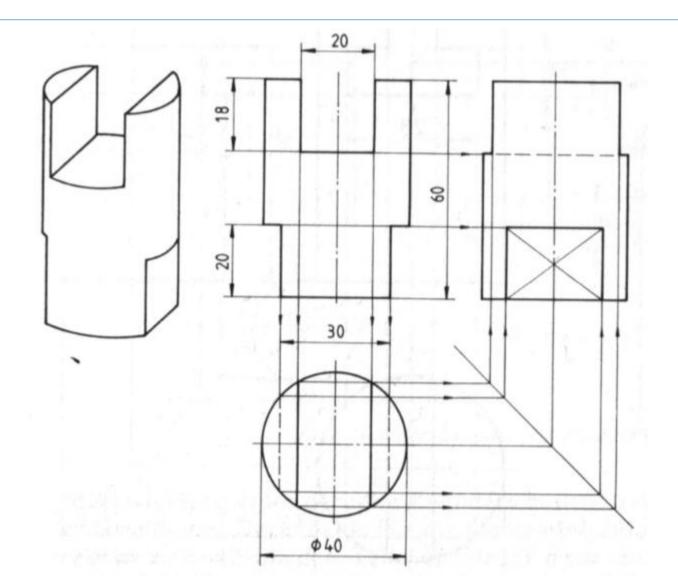



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!





Hinweis

Diese Folien sind ausschließlich für den internen Gebrauch im Rahmen der Lehrveranstaltung an der Frankfurt University of Applied Sciences bestimmt. Sie sind nur zugänglich mit Hilfe eines Passwortes, dass in der Vorlesung bekannt gegeben wird.